


**Витрины холодильные
ВХСв-д (Люкс) Carboma
Паспорт**

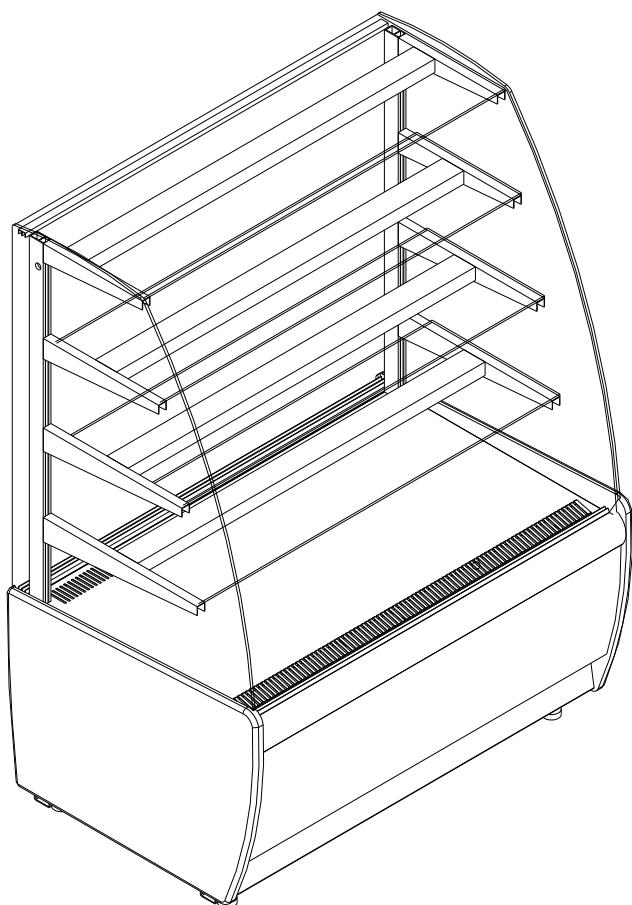

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Витрина холодильная BXСв-д (Люкс) Carboma, в дальнейшем **Изделие**, предназначена для кратковременного хранения, демонстрации и продажи на предприятиях торговли и общественного питания предварительно охлаждённых до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов.

1.2. Изделие предназначено для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от +12 до +25°C и относительной влажности не более 60%.

1.3. Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт проводится только специализированными ремонтно-монтажными предприятиями, имеющими право на проведение данных работ.

По результатам проведения монтажных и пуско-наладочных работ составляется Акт пуска в эксплуатацию (образец бланка - приложение 1) в трёх экземплярах.

Первый экземпляр Акта остаётся у владельца, второй экземпляр хранится у организации, производившей пуско-наладочные работы, третий экземпляр необходимо направить на завод-изготовитель для постановки **Изделия** на гарантийный учёт. В противном случае предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантийным обязательствам.

1.4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения незначительных конструктивных изменений в **Изделие**, не отраженных в данном Паспорте.

1.5. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции, претензии по качеству гарантийного и сервисного обслуживания просим направлять по адресу:

E-mail: sales@oaopolus.ru

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение			
	BХСв-0,9д	BХСв-1,3д	BХСв-0,9д Люкс	BХСв-1,3д Люкс
Внутренний объем, м ³	0,27	0,41	0,25	0,4
Полезный объем, м ³	0,27	0,41	0,25	0,4
Охлаждаемая площадь, м ²	1,31	2,0	1,25	1,86
Температура полезного объема, °C	+6...+12	+6...+12	0...+7	0...+7
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/час, не более	5,2	7,4	7,0	8,0
Габаритные размеры, мм, не более				
длина	920	1370	900	1300
ширина	650	650	700	700
высота	1300	1300	1280	1280
Масса, кг, не более	90	110	130	200
Род тока	Переменный, однофазный			
Напряжение, В	220			
Частота, Гц	50			
Площадь проема витрины в плоскости линии загрузки, м ²	0,68	1,0	0,6	0,9

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.			
	BХСв-0,9д	BХСв-1,3д	BХСв-0,9д Люкс	BХСв-1,3д Люкс
Витрина холодильная	1			
Паспорт	1			
Витрина укомплектована съёмными частями:				
Полка	4		4	
Опора	4		4	
Судок	1		-	
Фиксатор	2		-	
Амортизатор для полок	16		16	

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед подключением **Изделия** к сети ~220В перед розеткой установить автоматический выключатель на 10А.

4.2. Изделие должно быть заземлено. Заземление должно периодически проверяться в соответствии с «Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей».

4.3. При пуске **Изделия** в эксплуатацию, и далее, не реже 1 раза в год, производить профилактический осмотр, включающий в себя выполнение следующих работ:

- осмотр всех защитных устройств и приборов автоматики;
- проверка надежности всех электрических соединений и подводящего кабеля;
- проверка надежности присоединения заземляющих проводников к **Изделию**;
- проверка сопротивления изоляции подводящего к **Изделию** кабеля;
- проверка величины тока утечки между корпусом **Изделия** и соседним заземленным оборудованием;
- данные осмотра занести в журнал профилактического осмотра (Приложение 4).

4.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатация **Изделия** без автоматического выключателя;
- эксплуатация **Изделия** со снятыми или неисправными приборами автоматики;
- эксплуатация **Изделия** при повреждении изоляции электропроводов и обрыва заземляющего провода;
- применять острые предметы для удаления снеговой "шубы" с испарителя;
- эксплуатация **Изделия**, стеклянные ограждения которого повреждены и имеют острые кромки;
- эксплуатация шкафа с напряжением питающей сети отличным от 220В (+10-15)%;
- выпускать хладон из изделия в атмосферу.

4.5. Работу по техническому обслуживанию, регулировке, устраниению неисправностей и санитарную обработку проводить, только отключив **Изделие** от электросети.

4.6. При появлении каких-либо признаков ненормальной работы **Изделия**, при обнаружении утечки хладона необходимо отключить **Изделие** от электросети и вызвать механика.

5. ПОРЯДОК ТРАНСПОРТИРОВКИ, УСТАНОВКИ И ОБРАЩЕНИЯ С ИЗДЕЛИЕМ

5.1. Скорость движения автомобильного транспорта при перевозке должна составлять не более 60 км/ч.

5.2. Условия хранения - по группе условий хранения 4 согласно ГОСТ 15150-69 - это навесы или помещения, где колебания температуры и влажности несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе.

Допускается хранить **Изделие** в упаковке на открытой площадке, но не более 1 месяца, при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °C.

Допускается складирование в упаковке в два яруса.

5.3. При распаковке необходимо проверить комплектность в соответствии с разделом 3 настоящего Паспорта и удостовериться в целостности всех составных частей и **Изделия** в целом.

В процессе распаковки **Изделие** должно находиться в горизонтальном положении, максимальный угол наклона не должен превышать 15°.

ВНИМАНИЕ! Снятие упаковки выполнять с особой осторожностью ввиду наличия в составе **Изделия** деталей из стекла. **Изделие** установлено на щите, для его снятия необходимо вывернуть крепежные болты.


5.4. Некоторые детали имеют защитное покрытие (пленку), которую необходимо удалить.

Перед сборкой выполнить чистку всего **Изделия** в целом и его составных частей.

5.5. При сборке витрин ВХСв-0,9д и ВХСв-1,3д обратить внимание на установку фиксаторов (Рисунок 1).

Рисунок 1

Установка фиксатора

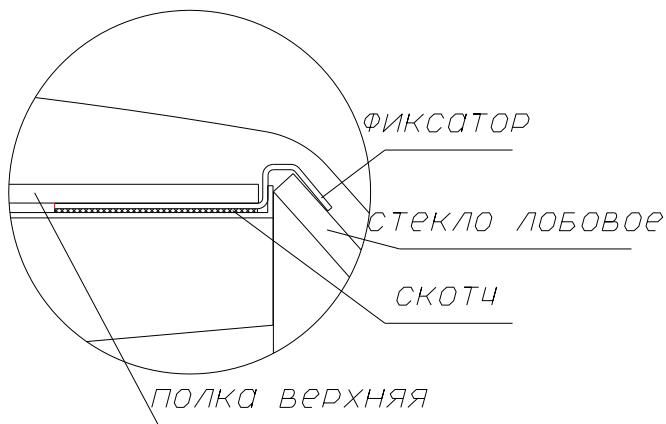

5.6. При установке на место эксплуатации следует добиться устойчивого положения **Изделия** путем регулирования опор. Максимальный угол наклона не должен превышать 1°.

Запрещается установка **Изделия** на не стационарные (подвижные) опорные поверхности, в том числе транспортные средства.

Место установки должно обеспечивать возможность подхода к **Изделию** как минимум с двух сторон.

ВНИМАНИЕ! Убедиться в отсутствии засорения и перегиба шланга для слива конденсата.

5.7. **Изделие** должно эксплуатироваться в помещении с температурой окружающего воздуха в пределах от +12 до +25 °C и относительной влажности не более 60%.

Запрещается подвергать **Изделие** воздействию прямых солнечных лучей.

Расстояние до ближайших нагревательных приборов должно быть не менее двух метров.

Запрещается установка на пути воздушных вентиляционных потоков, в том числе и от кондиционеров.

ВНИМАНИЕ! При транспортировке, либо хранении в зимних условиях перед первым включением **Изделие** должно быть выдержано при температуре не ниже +18 °C в течении не менее четырех часов.

5.8. К эксплуатации допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с **Изделием**, изложенными в настоящем Паспорте.

5.9. **Изделие** должно быть подключено к сети ~220В, 50Гц в соответствии с действующими «Правилами Устройства Электроустановок» (ПУЭ), «Правилами Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей» (ПТЭЭП) и другими нормативно-техническими документами. На линии подачи напряжения использовать провода сечением не менее 1,5 мм², линия должна иметь защиту от токовых перегрузок.

ВНИМАНИЕ! Розетка для подключения обязательно должна иметь заземляющий контакт.

5.10. После включения убедиться в отсутствии посторонних шумов - их наличие свидетельствует о нарушении режима работы.

5.11. На предприятии-изготовителе **Изделие** настроено на температуру, соответствующую таблицам настройки (Приложение 3). При необходимости, можно изменить рабочую температуру в полезном объеме при помощи микроконтроллера.

5.12. После пуска агрегата, и при достижении требуемой температуры, загрузить **Изделие** предварительно охлажденными до температуры полезного объема продуктами. Нагрузка на стеклянную полку – не более 3 кг на погонный метр.

5.13. Работниками предприятия, где установлено **Изделие**, должна проводиться промывка и чистка его согласно действующим нормам санитарии – не реже 1 раза в месяц. Для этого нужно:

- отключить **Изделие** от сети;
- вынуть все продукты;
- произвести полное размораживание **Изделия**;
- аккуратно очистить все внутренние и наружные поверхности **Изделия** с применением чистящих средств, не обладающих абразивным действием;
- очистить конденсатор холодильного агрегата от пыли;
- после высыхания включить **Изделие**;
- загрузить **Изделие** предварительно охлажденными продуктами, соблюдая рекомендации п.5.12. настоящего паспорта.

Ответственность за подготовку оборудования и проведение технического обслуживания несет руководитель предприятия я, где установлено оборудование.

Трудоемкость технического обслуживания - 1,5 н/ч.

Не проведение технического обслуживания является грубым нарушением эксплуатации оборудования.

5.14. Работники предприятия, где установлено **Изделие**, в периоды между очередным техническим обслуживанием обязаны проводить следующие мероприятия:

- наблюдение за состоянием, правильной его загрузкой, системой отвода конденсата;
- визуальный осмотр машинного отделения, проверять герметичность трубопроводов (появление следов масла в разъемных соединениях указывает на утечку хладона);
- ежедневную чистку и протирку после окончания работы;
- удаление конденсата из ёмкости, расположенной в машинном отделении;
- периодически, не реже одного раза в два месяца, чистку конденсатора от пыли.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев от даты изготовления.


8.2. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует устранение выявленных дефектов и замену вышедших из строя составных частей, для этого владелец в течение месяца после обнаружения дефекта обязан выслать рекламационный акт и вышедшие из строя составные части на предприятие-изготовитель.

8.3. Гарантия на **Изделие** не включает техническое обслуживание в течение гарантийного срока.

8.4. В период гарантийного срока претензии не принимаются, если:

- не выполнены правила монтажа и эксплуатации в соответствии с требованиями Паспорта,
- не осуществляется ежемесячное техническое обслуживание оборудования организацией или лицами, имеющими право на осуществление соответствующих работ,
- в **Изделие** были встроены дополнительные комплектующие без согласования с предприятием-изготовителем,
- детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при монтаже и эксплуатации.

**СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ВХСв-д (Люкс) Carboma**

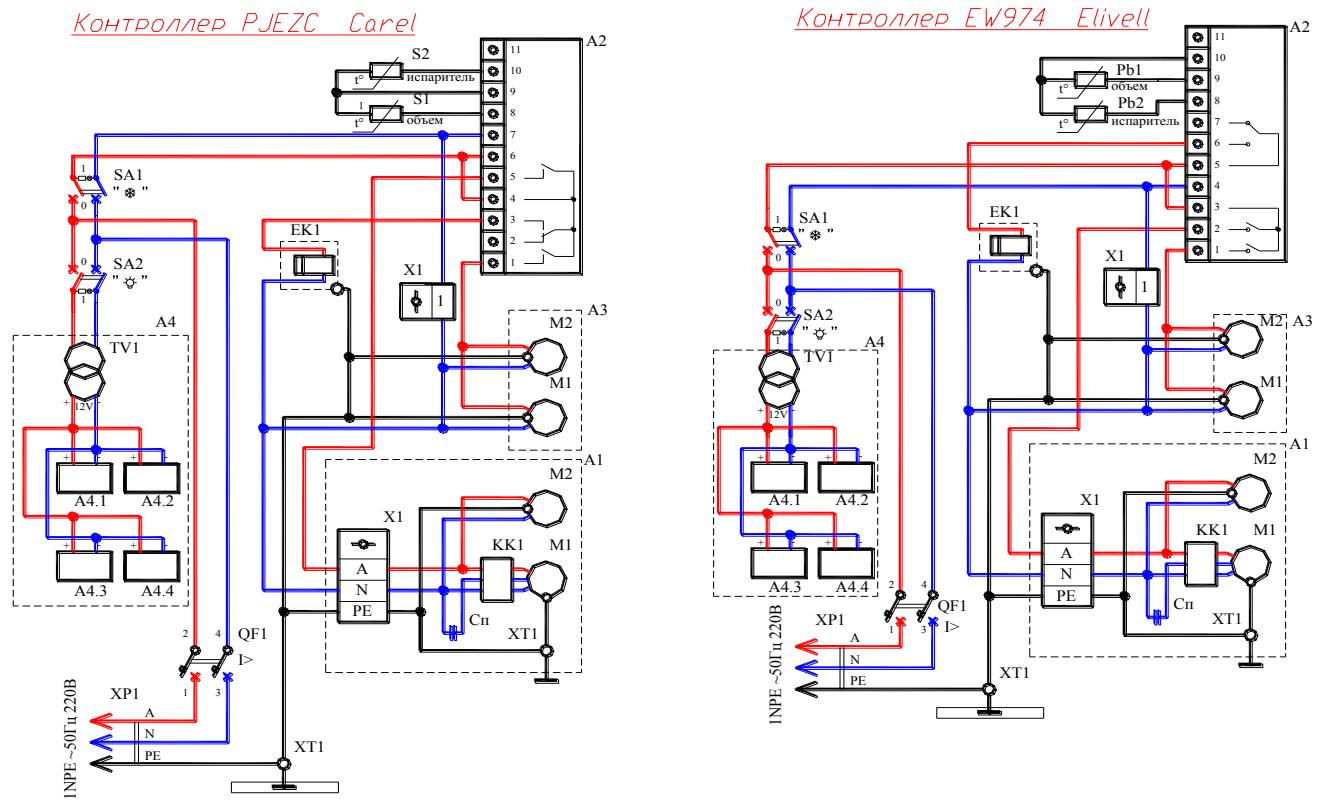

A1

Cn Конденсатор пусковой

KK1 Реле пускозащитное

M1 Электродвигатель компрессора

M2 Электродвигатель вентилятора конденсатора

XT1 Зажим заземляющий

X1 Зажим контактный винтовой

A2

Контроллер PJEZC Carel (EW974 Eliwell)

S1,S2(Pb1,Pb2) Датчик (из комплекта контроллера)

A3

Воздухоохладитель

M1,M2 Электродвигатель вентилятора

A4

Светильник

A4.1-A4.2 Лента LED3528/60-SMD 4,8W 12VDC

TV1 Блок питания 15W 220/12VDC

EK1 ТЭН

QF1 Выключатель автоматический

SA1, SA2 Выключатель

X1 Зажим контактный винтовой

XP1 Вилка

XT1 Зажим заземляющий

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА РJEZC (Carel)				
Параметр	Наименование	Диапазон	Факт. значение	Единица измерения
Параметры датчиков (/)				
PS	Пароль	0...200	22	
/4	Выбор визуализации датчика	1...3	1	
/5	Выбор °C/°F	0...1	0	°C/°F
/6	Отключить десятичную запятую	0...1	0	
/C1	Калибровка 1 датчика	-12,7...12,7	0	°C/°F
/C2	Калибровка 2 датчика	-12,7...12,7	0	°C/°F
Контрольные параметры (r)				
St	Уставка	r1...r2	6 (2)	°C/°F
r1	Минимальное установленное значение	-50...r2	2	°C/°F
r2	Максимальное установленное значение	r1...150	15	°C/°F
r3	Выбор режима (прямой/обратный)	0...2	0	
r4	Дельта ночного значения	-50...50	3	°C/°F
rd	Дифференциал регулирования	0...19	3	°C/°F
Параметры компрессора (C)				
c0	Задержка запуска компрессора	0...100	0	мин
c1	Мин. Время между включениями компрессора	0...100	3	мин
c2	Мин. Время выключения компрессора	0...100	3	мин
c3	Мин. Время включения компрессора	0...100	0	мин
cc	Продолжительность постоянного цикла	0...15	4	час
Параметры оттайки (d)				
d0	Тип оттайки (0-тэн, 1-газ, 2-тэн+время, 3-газ+время, 4-тэн+время+темпер)	0...4	0	
dl	Интервал между оттайками	0...199	4	час
dt	Температура окончания оттайки	-50...127	12	°C/°F
dP	Максимальная продолжительность оттайки	1...199	30	мин
d6	Блокировка отображения температуры	0/1	1	
dd	Время каплеобразования	0...15	3	мин
d/	Измерение датчика испарителя	°C/°F		°C/°F
Аварии (A)				
A0	Дифференциал аварии вентилятора	-20...20	2	°C/°F
Ad	Задержка аварийного сигнала температуры	0...199	40	мин
Параметры вентилятора (F)				
F0	Запуск регулирования работы вентилятора	0/1	1	
F1	Температура остановки вентилятора	-50...127	14	°C/°F
F2	Остановка вентилятора при остановке компрессора	0/1	0	
F3	Стоянка вентилятора во время разморозки	0/1	1	

Значение в скобках – для BXСв-д Люкс.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРА EW974 (Eliwell)				
Параметр	Наименование	Диапазон	Факт. значение	Единица измерения
SEt	Рабочая температура	-50.0...99.0	6 (2)	°C/°F
Управление компрессором				
diF	Дифференциал	0,1...30	3	°C/°F
HSE	Установка максимума	LSE...230	15	°C/°F
LSE	Установка минимума	-55...HSE	2	°C/°F
Управление разморозкой				
dty	Тип размораживания 0 – оттайка ТЭНами; 1 – оттайка горячим газом; 2 – оттайка ТЭНами (компрессор работает)	0/1/2	0	код
dit	Интервал между оттайками	0...250	4	час
dEt	Продолжительность разморозки	1...250	30	мин
dSt	Температура окончания разморозки	-50...150	12	°C/°F
Управление вентилятором испарителя				
FSt	Температура остановки вентилятора	-50...150	14	°C/°F
Fdt	Время задержки вентилятора после разморозки	0...250	0	мин
dt	Время каплеобразования	0...250	3	мин
dFd	Остановка вентилятора при размораживании	n/y	у	код
Обслуживание аварий				
HAL	Верхний предел срабатывания сигнала тревоги	LAL...150	40	°C/°F
LAL	Нижний предел срабатывания сигнала тревоги	-50...HAL	-5	°C/°F
tAO	Время задержки сигнализации по температуре	0...250	40	мин
Настройка дисплея				
LOC	Блокировка изменения рабочей точки n – нет; у – да	n/y	n	код
PS1	Пароль	0...250		число
CA1	Калибровка датчика объема	-12...12	0	°C/°F
CA2	Калибровка датчика испарителя	-12...12	0	°C/°F
ddL	Индикация при разморозке 0 – да; 1 – нет; 2 – метка (во время оттайки высвечивается “dEF”)	0/1/2	1	код
Конфигурирование прибора				
H42	Наличие датчика испарителя n – нет; у – да	n/y	у	код
rel	Версия прибора	/	/	/
tab	Зарезервирован	/	/	/
PA2		/	/	/

Значение в скобках – для ВХСв-д Люкс.